

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ от «17» ноября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, техническая комиссия в составе:

Начальник цеха Коробко С.Н.

Ст. механик ТЦ-3 Луночкин С.Г.

Механик ТЦЗ Кравченко И.А.

Составили настоящий акт о том, что при осмотре:

Форд Транзит Комби гос.№ х113кс 51

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Транспортный цех ООО «Колабыт» г. Заполярный

(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА)

VIN WFOSXXTTF SAM89259, № ДВС SRFA AM89259, № шасси- н/о, ДВС объем /л.с./квт.- 2198 куб. См./ 115,6/85 № кузова- WFOSXXTTF SAM89259, тип ДВС-ДТ, пассажироместимость 8+1.

Инвентарный № 00014956

Дополнительные сведения об объекте: год выпуска 2010г., пробег с начала эксплуатации: 549256 км., Завод-изготовитель (фирма): ФОРД (Турция)

результаты осмотра:

- Помутнение и многочисленные сколы лакокрасочного покрытия-соответствует пробегу;
 - Сквозная коррозия порога сдвижной двери- требуется замена кузовного элемента, покраска.
 - Сквозная коррозия переднего правого порога средней правой стойки- требуется замена кузовного элемента, покраска.
 - Сквозная коррозия переднего левого крыла-требуется замена кузовного элемента, покраска.
 - Сквозная коррозия левой боковины кузова- требуется замена кузовного элемента, покраска.
 - Коррозия и деформация направляющих (верхней, средней, нижней) сдвижной двери, увеличенный люфт роликов. В следствии чего сдвижная дверь не открывается (замена направляющих, роликов).
 - Повсеместная очаговая коррозия кузовных элементов (восстановительный ремонт кузова, окраска);
 - Износ ДВС (ЦПГ, падение мощности, компрессии, повышенный расход ГСМ) -требуется капитальный ремонт ДВС.
 - Износ трансмиссии, шасси, электрооборудования - соответствует пробегу.
 - В связи с заменой кузовных элементов, сколами лакокрасочного покрытия требуется покраска кузова автомобиля.
- Шины Nokian 195/70 R 15C (инв.№ оц 00013553) – 4 шт., пробег с начала установки 37247км.; Continental 195/75 R15C (инв.№ ос 00014956)-1шт., пробег с начала установки 66729км.;
 - Диски колесные штампованные (инв. № оц 00026021) – 5 шт.;
 - Аккумулятор BOSCH 6 СТ 61Ah (инв. № ц 000007240) – 2 шт., дата установки 23.05.2017г.

Выводы комиссии: Автомобиль требует капитального ремонта с заменой кузовных элементов, ремонта ДВС.

Председатель комиссии:

Начальник ТЦ-3

Должность

Подпись

С.Н. Коробко

Расшифровка подписи

Члены комиссии:

Ст. механик ТЦ-3

Должность

Подпись

С.Г. Луночкин

Расшифровка подписи

Механик ТЦ-3

Должность

Подпись

И.А. Кравченко

Расшифровка подписи