 


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника цеха – главный инженер ТЦ

 Д.Н. Левиков
« 30 » 04 2025г.**АКТ
технического состояния оборудования****1. Сведения об оборудовании:**

Наименование оборудования:

Автокран

Модель/марка:

КС-6973А

Инвентарный номер:

39105

Заводской номер:

XVN6973A050000052

Дата ввода в эксплуатацию (историческая):

2005г.

Год выпуска:

2005г.

Завод-изготовитель:

ООО «Кран Трейд Компани»

Технические характеристики:

Мощность ДВС кВт (л.с.) 243 кВт (330 л.с.)

Трансмиссия КПП механическая

2. При осмотре оборудования обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Наименование основных частей и узлов оборудования	Описание дефектов и неисправностей
Кабина	Трещины стоек в местах крепления стекол, сквозная коррозия металла пола кабины в районе крепления педалей управления, крепление сиденья, дверных петель, водительская дверь не закрывается плотно, разрушение уплотнителей, не работает стеклоподъемник, полный износ механизма, износ замка двери, трещины станины сиденья, не работает амортизатор сиденья. Разбиты отверстия в местах крепления кабины к раме.
Передний мост	Посадочные места подшипников ступицы увеличены, на тормозных барабанах имеются трещины, тормозные рычаги не обеспечивают рабочий зазор между барабаном и тормозной колодкой.
Задний мост	Износ тормозных барабанов, имеются трещины. Увеличены отверстия под тормозные валы, тормозные рычаги не фиксируются, тормозная система не эффективна, посадочные места под подшипники задних ступиц увеличены, утечка воздуха с тормозных камер.

ДВС	ДВС не развивает полной мощности, давление масла в двигателе ниже нормы, повышенный расход горюче смазочных материалов, компрессор не обеспечивает рабочее давление в тормозной системе, радиаторы не обеспечивают надежное охлаждение забиты соты радиатора, стенки трубок очень тонкие и не поддаются пайки, Гидромуфта системы охлаждения не работает. ДВС греется выше нормы.
Электрооборудование	Изоляционный материал разрушен, имеет сколы, местами отсутствует, места соединений электропроводки окислены вследствие чего происходят частые нарушения в работе электрооборудования.
КПП и ГТР	КПП имеется утечка масла из корпуса КПП в месте соединения фланца. Выработка крепления КПП, шлицевых соединений карданного вала.

3. Выводы комиссии: визуально обнаружена сквозная ржавчина и признаки усталости металла. Износ и неисправности рулевого управления, ДВС, КПП., тормозной системы, рамы. Электропроводка находится в неисправном состоянии. Проведение капитального ремонта нецелесообразно.

4. Остаточная стоимость на 30.01.2025: 0 руб.

5. Заключение комиссии: состояние автомобиля неудовлетворительное, требует замены.

Члены комиссии:

Начальник службы РИТО

Начальник СЭ

Старший мастер СЭ



Э.Ю. Тетерин

С.Н. Юдинцев

В.А. Темрук

Наименование оборудования:
Модель/марка:
Инвентарный номер:
Дата ввода в эксплуатацию (историческая):
Год выпуска:
Завод-изготовитель:
Технические характеристики:
Трансмиссия
Наработка

Автокран
КС-6973А
39105
2005г.
2005г.
ООО «Кран Трейд Компани»
Мощность ДВС кВт (л.с.) 176 (240)
МКП
14825 км.

